

# PROGRAMMATION

---

DOC NO. 487 19 37 15 REV. 00  
FR



## Selecta Control

---

Wascomat provides efficient washers, dryers, flatwork ironers and wetcleaning systems in a size and model for every laundry and wetcleaning need!



**Wascomat** Laundry Equipment

1-800-645-2204 • [www.wascomat.com](http://www.wascomat.com)

FOR PARTS, SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE CALL YOUR LOCAL WASCOMAT DEALER

# WASCOMAT CUSTOMER SUPPORT

Whether you need spare parts or technical advice to guide you to the source of a malfunction, our nationwide network of authorized dealers are able and ready to serve your needs, or call the Wascomat Customer Service Hotlines listed below.

## SPARE PARTS

**516-371-2000**

Before ordering parts, refer to the Wascomat spare parts manual (also available on [www.wascomat.com](http://www.wascomat.com)) to determine the part number(s) for the item(s) you need.

For quick service, please have the following information available:

1. Part Number of the item(s) you need.
2. Model of the machine.
3. Serial number of the machine.
4. Electrical data for the machine:
  - 120 or 208-240 Volt?
  - Single or three phase?
  - 50 or 60 Cycle?

To insure parts order accuracy, only fax or email parts orders are accepted:

- Fax: 516-371-4029
- email: [parts@wascomat.com](mailto:parts@wascomat.com)

## TECHNICAL SUPPORT

**516-371-0700**

For service information, first contact your local authorized Wascomat dealer.

Wascomat technical support can assist you or your technician to diagnose and repair your laundry machines over the phone. Please call from the location where the machines are installed (we suggest you use a cellular or cordless phone), and have the following information available:

1. Model of the machine.
2. Serial number of the machine.
3. Electrical data for the machine:
  - 120 or 208-240 Volt?
  - Single or three phase?
  - 50 or 60 Cycle?
4. An accurate description of the malfunction.

**To expedite parts order shipment, please use your credit card.  
We accept: American Express, Mastercard, Visa, Discover, Diner's Club.**

## WARRANTY CLAIMS

Wascomat's Technical Support staff will honor valid manufacturer's parts warranty claims providing your Wascomat machines are registered for warranty coverage upon installation. If they are not registered, you can validate your warranty claim by providing information about when and where you purchased the Wascomat machine(s), the model and serial number(s). Additional warranty proof may also be required.

461 Doughty Blvd., Inwood, N.Y. 11096-0338 | Sales and Administration – Tel: 516-371-4400 • Fax: 516-371-4204 • e-mail: [sales@wascomat.com](mailto:sales@wascomat.com)  
Spare Parts – Tel: 516-371-2000 • Fax: 516-371-4029 • e-mail: [parts@wascomat.com](mailto:parts@wascomat.com) | Technical Support – Tel: 516-371-0700 • Fax: 516-371-4029

En Mexico: Llame gratis a este numero 001-800-010-1010

## Sommaire:

Généralités . . . . .	3
Conversion vers le programme de service . . . . .	6
Panneau de commande . . . . .	7
Schéma rapide . . . . .	8
Modification des paramètres . . . . .	9
Lecture des compteurs . . . . .	11
Vue d'ensemble des paramètres . . . . .	12
Codes d'erreur . . . . .	13
Remise à zéro erreur gaz E14 . . . . .	14

### **AVERTISSEMENT !**

UN FONCTIONNEMENT INCORRECT DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU SÉCHOIR EST UN SYMPTÔME TYPIQUE D'UNE INSTALLATION INCORRECTE ! NE JAMAIS ESSAYER DE CORRIGER DES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT EN CHANGEANT LES PARAMÈTRES PROGRAMMABLES, TELS QUE LES TEMPÉRATURES RÉGLÉES D'USINE ! POUR TOUT PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT CONTACTER UN PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

## Réglages d'usine

La valeur réglée d'usine pour "Durée par monnaie/jeton" est de huit (8) minutes. Les valeurs réglées d'usine pour les températures Élevée (160°F), Moyenne (140°F) et Basse (120°F) ont été soigneusement choisies pour assurer des performances et une efficacité énergétique optimales du séchoir.

**Nous recommandons fortement de ne pas changer les valeurs de température réglées d'usine.**

Le fabricant se réserve tous droits de modification des caractéristiques de construction et de matériel.



## Généralités

Le séchoir est pré réglé sur certaines valeurs en usine, par exemple : la durée, la température, le refroidissement, l'inversion, etc.

Afin de pouvoir modifier les paramètres pré réglés, commuter la commande électronique sur mode de programmation.

Après la conversion, l'afficheur indique **0\_ \_** et les quatre boutons-poussoirs sont désormais utilisés pour modifier les paramètres du programme de service.

### Paramètres réglables:

- 0 01** Température **élevée**
- 0 02** Température **moyenne**
- 0 03** Température **basse**
- 0 04** **A froid** (option)
- 0 05** Réduction (uniquement monnaie/jeton)
- 0 06** Durée par activation ou monnaie/jeton)
- 0 07** Durée par monnaie/jeton 2

### Paramètres pouvant être lus:

Il est seulement possible de lire sans modifier les paramètres suivants, à l'exception du **1 02** qui peut être remis à zéro.

- 1 01** Compteur horaire – permanent
- 1 02** Compteur horaire – remise à zéro possible
- 1 03** Nombre d'heures avant entretien suivant
- 1 04** Nombre d'introductions de monnaie/jeton, monnaie 1.
- 1 05** Nombre d'introductions de monnaie/jeton, monnaie 2.

## Conversion vers le programme de service

1. Pour accéder à la carte de circuits imprimés, ouvrir la porte du panneau de commande ou démonter le plateau de dessus (selon le modèle).
2. Déplacer le commutateur sur la carte de circuits imprimés vers la position indiquée par la flèche à la fig. 1.

Lors de la conversion vers le programme de service, l'afficheur indique : 0 \_ \_ . Cela indique le groupe 0.



Les quatre boutons-poussoirs sont désormais utilisés pour modifier les paramètres du programme de service

3. Programmer le séchoir selon la description des pages suivantes.
4. Lorsque la programmation est terminée : remettre le commutateur sur la position normale.
5. Remonter le séchoir.  
Connecter l'alimentation électrique au séchoir.  
Effectuer un essai du séchoir.

**Note !** Si vous vous trompez en programmant le séchoir, remettez le commutateur sur mode de fonctionnement normal et recommencez.

Au cours du processus de programmation, le bouton "entrée" est utilisé pour mémoriser les nouveaux réglages.

Si vous quittez le mode programmation avant d'avoir appuyé sur "entrée" pour mémoriser un nouveau réglage, la valeur originale sera maintenue.

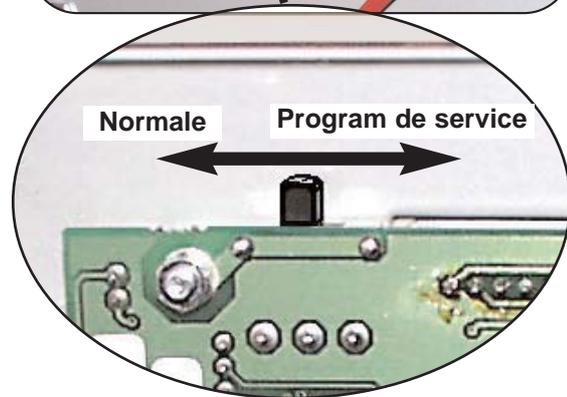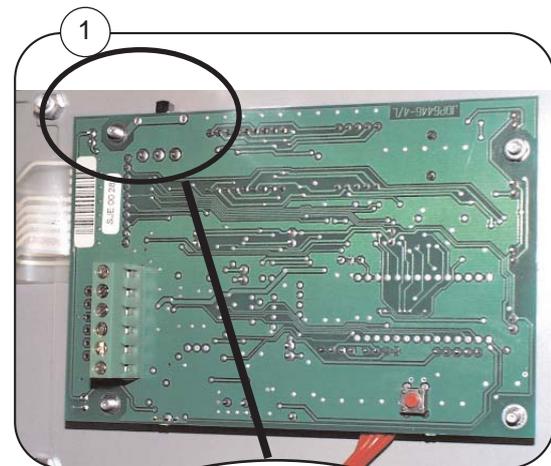

### Attention!


Composants sensibles à l'électricité statique !

**Ne pas toucher la carte de circuits imprimés.**

Panneau de commande converti pour le programme de service


OPL

Séchoir rotatif, commande manuelle, fig. 1.

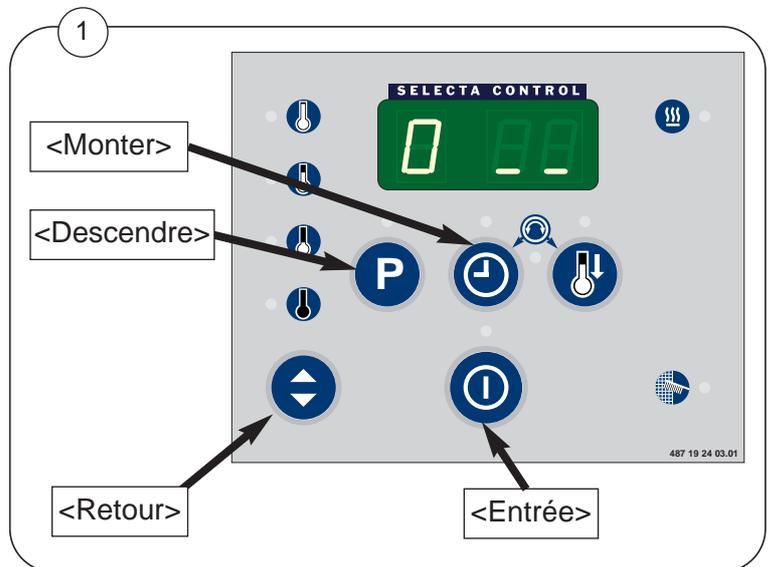


Caisse ou lecteur de carte

Séchoir avec caisse ou lecteur de carte, fig. 2.

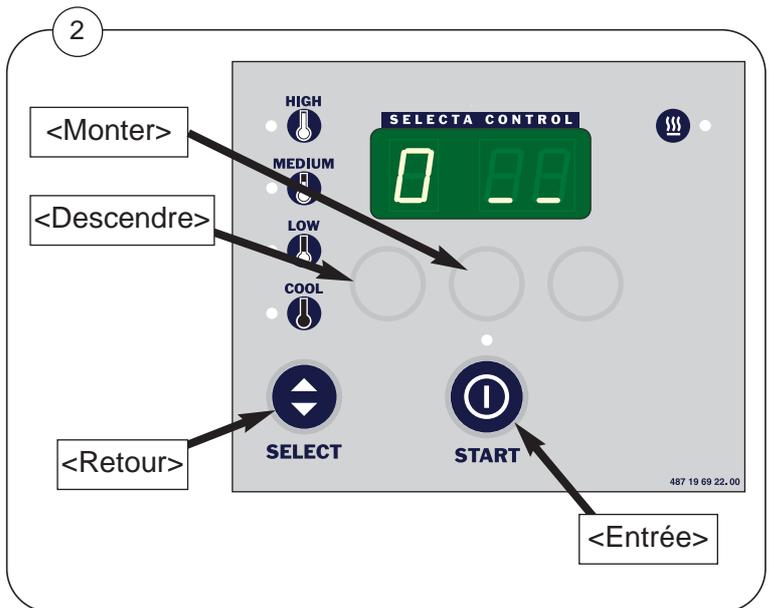


## Schéma rapide

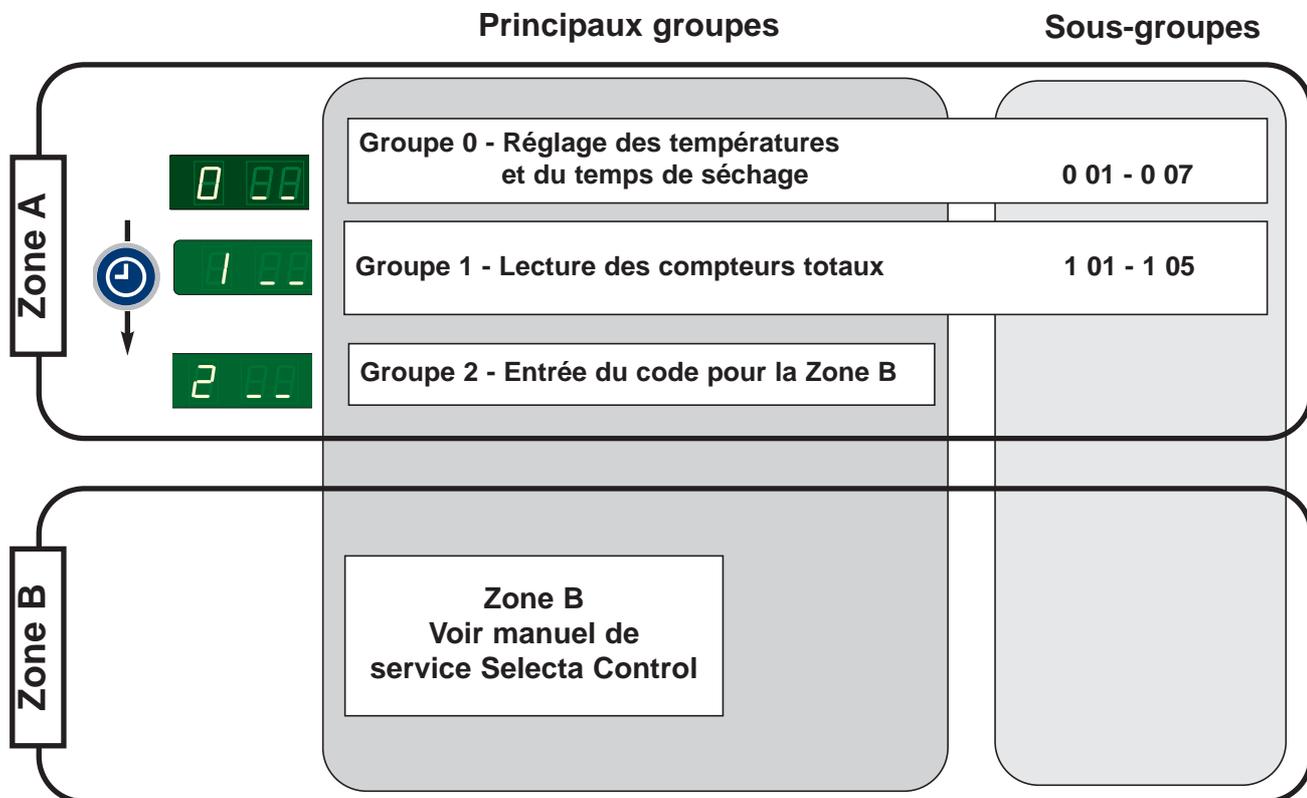


## Changement de paramètres du Groupe 0

### Réglage de la durée de séchage

1. Appuyer sur le bouton ("entrée").  
L'afficheur indique "0 01", ce qui signifie Groupe 0, emplacement du paramètre 01 = emplacement de mémorisation du paramètre température élevée.

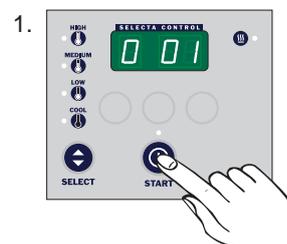


2. Appuyer sur le bouton "monter" afin d'atteindre l'emplacement du paramètre "0 06". Cela correspond à l'emplacement de la valeur du paramètre "temps par activation ou monnaie". La valeur à cet emplacement correspond au nombre de minutes de séchage qui sera ajouté en insérant une pièce de monnaie ou en appuyant sur le bouton horloge.

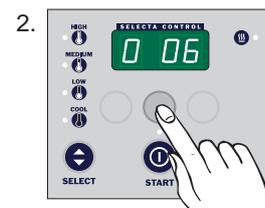


**Note:** Le bouton "horloge" n'existe que sur les machines sans monnaie.

3. Appuyer sur le bouton "entrée" pour entrer dans cet emplacement et voir son contenu.

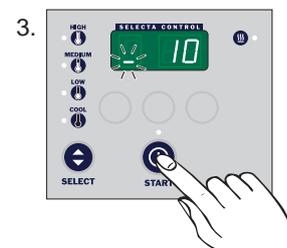


**Note:** La barre clignotante en bas du chiffre de gauche indique qu'il s'agit d'un paramètre à deux chiffres (0 à 99 minutes).


4. Appuyer sur le bouton "entrée" à nouveau pour sélectionner cette valeur à modifier. La valeur actuelle "10" commence à clignoter.

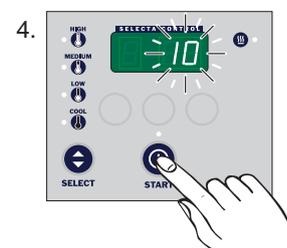

5. Appuyer sur le bouton "descendre" afin de diminuer la valeur et sur le bouton "monter" afin de l'augmenter. Dans l'exemple, la valeur a été réduite à 8 minutes par pièce de monnaie.

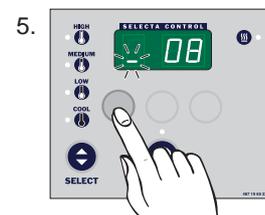

6. Appuyer sur le bouton "entrée" pour mémoriser la nouvelle valeur.

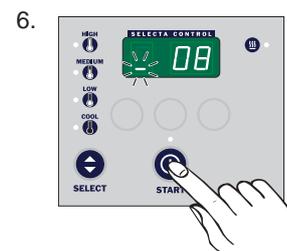


7. Aller à l'étape 4, page 6.

## Changement de paramètres du Groupe 0

### Réglage des températures de fonctionnement

1. Appuyer sur le bouton "entrée".  
L'afficheur indique "0 01", ce qui signifie Groupe 0, emplacement du paramètre 01 = emplacement de mémorisation du paramètre température élevée.
2. Appuyer sur le bouton "entrée" pour entrer dans cet emplacement. L'afficheur indique "-01".  
  
Note: La barre clignotante en bas du chiffre de gauche indique qu'il s'agit d'un paramètre à deux chiffres.
3. Appuyer sur le bouton de milieu "monter" ou le bouton de gauche "descendre". L'afficheur indique "\_ 60". La barre clignotante en bas du chiffre de gauche indique qu'il s'agit des deux derniers chiffres de la valeur pour température élevée. Dans ce cas, la température élevée réglée en usine est de "01" "60" (160°F).
4. Appuyer sur le bouton "entrée" pour modifier cette valeur de paramètre. Le "60" commence à clignoter.
5. Appuyer sur le bouton "descendre" pour diminuer la valeur ou sur le bouton "monter" pour l'augmenter.  
  
Note: Il est possible de maintenir les boutons pour monter et descendre enfoncés afin d'effectuer des changements de valeur plus rapidement ou plus importants.
6. Appuyer sur le bouton "entrée" pour mémoriser la nouvelle valeur.  
  
Dans cet exemple, la température élevée a été modifiée en 154°F. La valeur est mémorisée lorsque le paramètre s'arrête de clignoter et que le "\_" clignotant réapparaît au niveau du chiffre de gauche.
7. Appuyer sur le bouton "Retour" pour quitter ce paramètre.
8. Pour régler la température moyenne ou basse, appuyer sur le bouton "monter" pour aller à l'emplacement de paramètre approprié.  
  
L'emplacement "0 02" correspond à la température moyenne de séchage, réglée en usine sur 01" "40" (140°F) et l'emplacement "0 03" à la température basse de séchage, réglée en usine sur 01" "20" (120°F). Appuyer sur le bouton de gauche ("descendre") pour revenir en arrière si l'emplacement désiré a été dépassé. Appuyer sur le bouton "entrée" pour entrer et modifier la température moyenne ou basse selon la description des points 4 à 6.
9. Aller à l'étape 4, page 6.

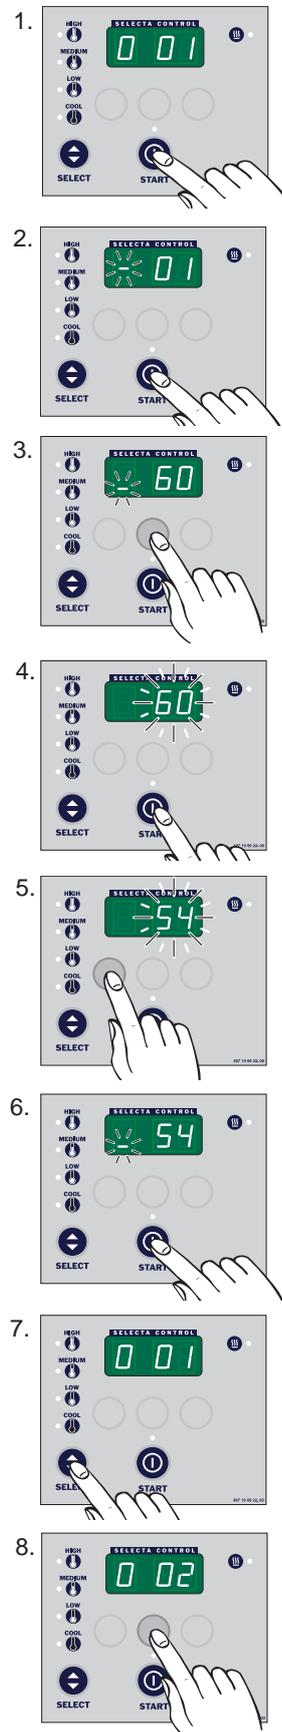

## Lecture du compteur horaire du Groupe 1

### Exemple:



1. Appuyer sur le bouton "monter".  
L'afficheur indique maintenant "1\_\_" ce qui signifie niveau de mémoire un (Compteur).
2. Appuyer sur le bouton "entrée".  
L'afficheur indique maintenant "1 01" ce qui signifie niveau de mémoire un, emplacement de paramètre un (Compteur du nombre total d'heures).
3. Appuyer à nouveau sur le bouton "entrée" pour entrer dans cet emplacement de paramètre.  
L'afficheur indique "-- 00".

**Note:** La barre clignotante en haut du chiffre de gauche indique qu'il s'agit des deux premiers chiffres d'une valeur de paramètre à six chiffres (00 xx xx heures).

4. Appuyer sur le bouton "descendre".  
L'afficheur indique maintenant "- 02". La barre clignotante au milieu du chiffre de gauche indique maintenant qu'il s'agit des deux chiffres centraux du compteur horaire à six chiffres (00 **02** xx heures)
5. Appuyer à nouveau sur le bouton "descendre".  
L'afficheur indique maintenant "\_ 08". La barre clignotante en bas du chiffre de gauche indique maintenant qu'il s'agit des deux derniers chiffres du compteur horaire à six chiffres (00 02 **08** heures)

**Résultat** Dans cet exemple, le compteur du nombre total d'heures indique que le séchoir a fonctionné pendant 208 heures.

6. Aller à l'étape 4, page 6.

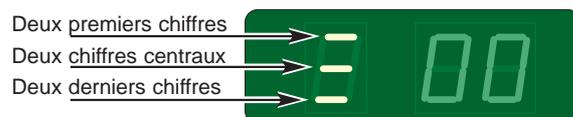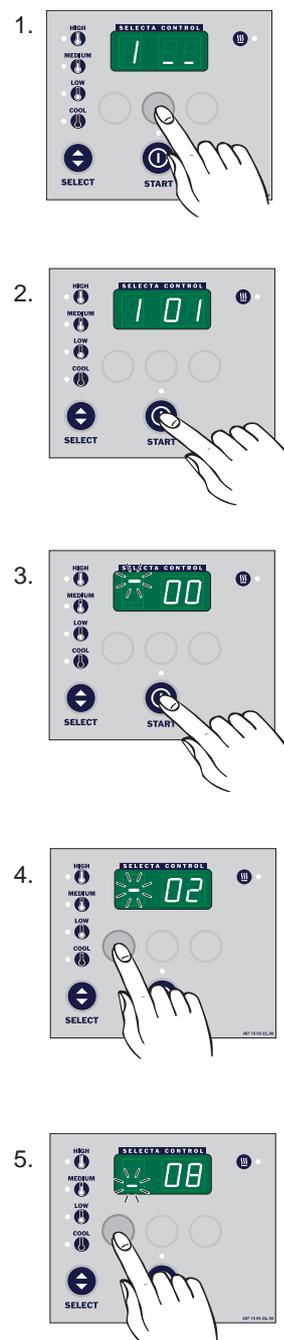

## Vue d'ensemble des paramètres - Zone A

### Groupe 0 - Réglage des températures et du temps de séchage

Para- mètre	Désignation	Valeur	Pas	Réglage d' usine	Remarque
<b>Monnaie/jeton seulement</b>					
0 01	Température Elevée	86 à 160°F	1°F	151	Température de l'air évacué Elevée
0 02	Température Moyenne	86 à 160°F	1°F	140	Température de l'air évacué Moyenne
0 03	Température Basse	86 à 160°F	1°F	120	Température de l'air évacué Basse
0 04	Température A froid	-	-	-	-
0 05	Réduction	0 à 99%	1%	50	Uniquement sur séchoirs avec paiement
0 06	Temps par activation ou monnaie 1	1 à 90 min.	1 min.	8	Intervalle de temps
0 07	Temps par monnaie 2	1 à 90 min.	1 min.	20	Intervalle de temps
<b>OPL seulement</b>					
0 01	Température Elevée	86 à 176°F	1°F	176	Température de l'air évacué Elevée
0 02	Température Moyenne	86 à 176°F	1°F	160	Température de l'air évacué Moyenne
0 03	Température Basse	86 à 176°F	1°F	120	Température de l'air évacué Basse
0 04	Température A froid	-	-	-	-
0 05	Réduction	0 à 99%	1%	50	Uniquement sur séchoirs avec paiement
0 06	Temps par activation ou monnaie 1	1 à 90 min.	1 min.	8	Intervalle de temps
0 07	Temps par monnaie 2	1 à 90 min.	1 min.	20	Intervalle de temps

Dans les paramètres **0 01 - 0 03** la température de sortie doit être réglée sur 160°F au maximum.

Pour aller du groupe 0 au groupe 1, appuyer : <Retour> jusqu'à **0 \_ \_**, appuyer : <Monter> jusqu'à **1 \_ \_**

### Groupe 1 - Lecture des compteurs totaux

Para- mètre	Désignation	Valeur	Pas	Réglage d' usine	Remarque
1 01	*Compteur horaire	0 à 999999 h	-	0	Compteur horaire total permanent
1 02	Compteur horaire	0 à 999999 h	-	0	Compteur horaire avec remise à zéro
1 03	*Compteur horaire service	0 à 999999 h	-	0	Heures avant entretien suivant
1 04	*Compteur monnaie 1	0 à 999999 pièces		0	Nombre total de pièces introduites (type de monnaie 1)
1 05	*Compteur monnaie 2	0 à 999999 pièces		0	Nombre total de pièces introduites (type de monnaie 2)

\* Lecture seulement

## Codes d'erreur

La machine est dotée de l'indication automatique des erreurs sous la forme de codes d'erreur clignotants.

- E 03** Capteur d'entrée court-circuité
- E 04** Capteur de sortie court-circuité
- E 05** Moteur 1 – protection contre la surchauffe
- E 06** Moteur 2 – protection contre la surchauffe
- E 07** Option
- E 08** Surchauffe – entrée ou sortie air
- E 09** Tiroir filtre non vidé avant le démarrage, uniquement T3190
- E 10** Réglage (programmation) absent / erroné
- E 11** Erreur de séchage, le programme RMC n'avait pas fini en 90 minutes
- E 12** Erreur de séchage, le programme Autostop n'avait pas fini en 90 minutes
- E 14** Erreur gaz, suivre à la page suivante
- E 15** Commutateur vide : ne ferme pas dans un délai de 5 secondes.  
Remise à zéro : appuyez deux fois sur <Start> (<départ>)
- E 16** Commutateur vide : n'ouvre pas
- E 17** Capteur d'entrée interrompu
- E 99** Erreur de communication entre les deux cartes de circuits imprimés




## Remise à zéro erreur gaz E14

Au moment de remettre à zéro l'erreur gaz **E14**, le séchoir doit fonctionner sur un programme avec chauffage et l'indicateur de chauffage **A** doit être allumé.

Le bouton de remise à zéro du gaz, **B**, se situe soit à l'arrière du panneau de commande soit à côté de celui-ci.

Le séchoir ne doit être remis à zéro que trois fois.

Cependant, s'il est nécessaire de remettre le séchoir à zéro plus de trois fois, il convient de le mettre hors service et de faire appel à un technicien de maintenance

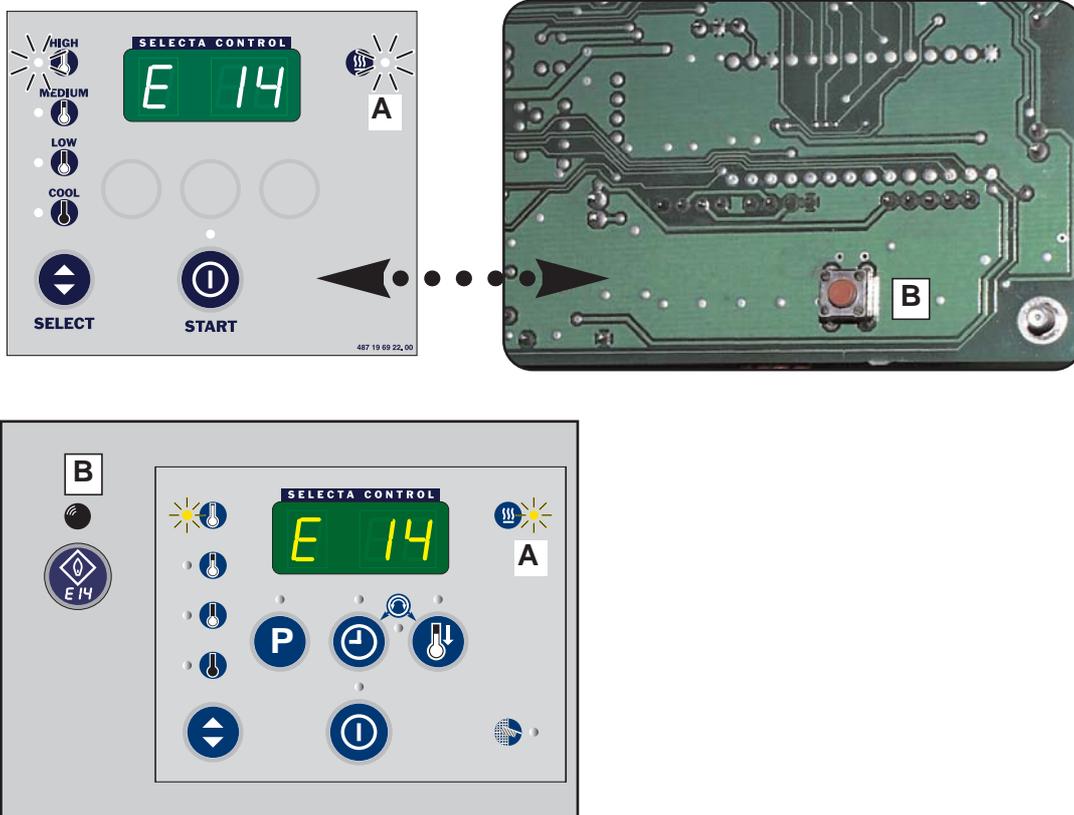

# When reliable laundry and wetcleaning equipment is desired, the choice is Wascomat!

The world's oldest and leading manufacturer of commercial laundry equipment for coin laundries, hotels, motels, nursing homes and any other institutional laundry use, and the environmentally safe, wetcleaning “dual-use” systems for drycleaners.

## WASCOMAT PROVIDES “PEACE OF MIND GUARANTEE”

Backed by a company that’s been in the laundry equipment business for over 100 years and has earned a reputation as the standard of quality worldwide, Wascomat dealers provide:

- Free survey of your laundry needs
- Laundry design and layout
- Quality laundry equipment in a size and model for every need
- Installation, start-up and training
- Worldwide parts and service
- Best warranty in the business
- **“Lease-a-Laundry Program”**, which includes the laundry equipment installation and ongoing service

## EXPAND, MODERNIZE, RETOOL OR BUILD A NEW LAUNDRY WITH LOW-COST FINANCING OR LEASING FROM WASCOMAT\*

With Wascomat/Viking financing or leasing you can obtain and install durable, efficient, state-of-the-art Wascomat washers, dryers and non-polluting, environmentally-friendly wetcleaning equipment to meet all anti-pollution regulations.

For more information and to apply for financing or leasing, call Viking Financial Services LLC 1-800-645-2209

# Wascomat provides efficient, quality washers, dryers, flatwork ironers and non-polluting wetcleaning equipment.

## FRONT-LOAD WASHER MODELS

Solid and soft-mount, coin operated and commercial laundry washers in standard, high and ultra-high extract models. Designed for long life and efficient water and energy use. **Available from 18 to 250 lb. capacities.**

## SIDE-LOAD WASHER MODELS

Pullman, Side-Load, Barrier and Clean Room washer models with high 300 to 350 G-Force extraction, designed and built for long, trouble-free life and big water and energy savings. **Available from 55 to 250 lb. capacities.**

## GAS EFFICIENT DRYER MODELS

Coin operated and commercial energy and gas efficient, user friendly TD dryer models with optional unique Wascomat Residual Moisture Control (RMC). **Available in a size and model for every laundry need.**

## AUTOMATIC FLATWORK IRONERS

A unique one-operator, fully automatic, labor saving, ironer that does it all: feeds, irons, folds, stacks and counts. Also available in fully and semi-automatic models **in a size and model for every laundry need.**

FOR PARTS & CUSTOMER SERVICE YOU CAN DEPEND ON WASCOMAT & ITS DEALERS



## WASCOMAT NON-POLLUTING WETCLEAN EQUIPMENT

**The best alternative to Perc**, uses water and complies with OSHA, EPA and all other environmental, anti-pollution regulations. Wascomat state-of-the-art wetclean technology eliminates all pollution concerns and provides the best wetcleaning and washing results. **Available in a size and model for every wetcleaning need.**

With the push of a button, the unique **Wascomat "Dual-Use" Wetcleaner** converts to an ideal laundry washer for washing shirts, comforters, drapes, all other washable garments and cleaner's wash-dry-fold customer service.



**WASCOMAT PROVIDES THE BEST CUSTOMER SERVICE WITH EXPERIENCED WORLDWIDE CUSTOMER SUPPORT, WITH AN OVER 100-YEAR TRACK RECORD.**

**WASCOMAT/VIKING FINANCIAL SERVICES PROVIDES LOW COST FINANCING AND LEASING\* FOR YOUR BUSINESS GROWTH.**

For more information call Wascomat at 1-800-645-2204



**Wascomat Laundry Equipment**

*The Standard of Quality for Over 100 Years!*

\* For qualified applicants and equipment only.